



Узел №1

Скрытый плинтус "Invisible i100"
Монтаж на стену под штукатурку – примыкание к полу
Для напольных покрытий (без степени расширения и сжатия)
Вертикальное сечение (стена-пол)

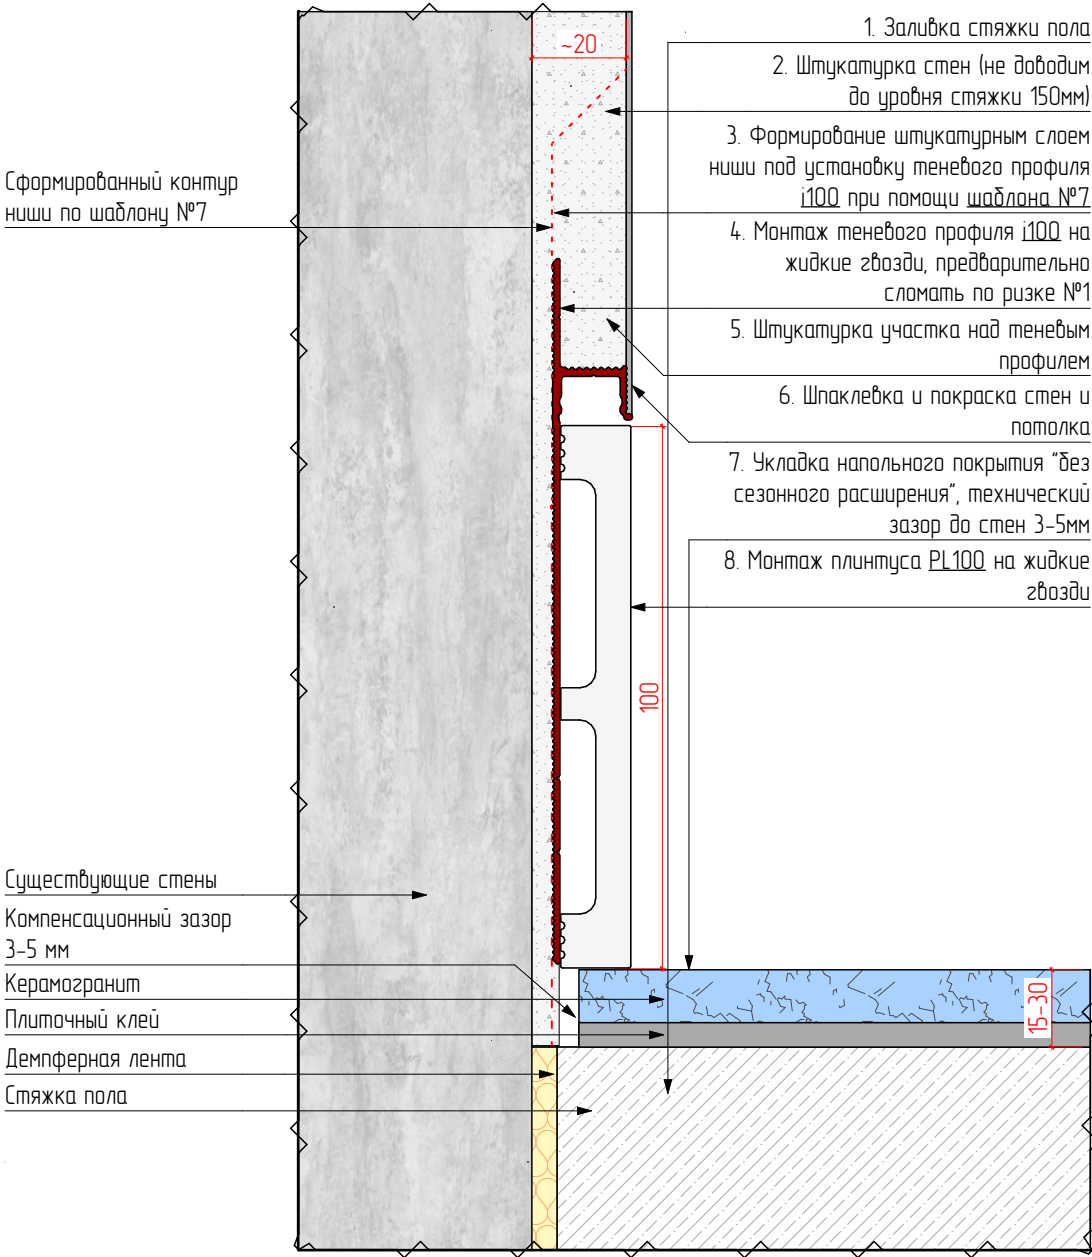


Последовательность монтажа:
1. Заливка стяжки пола.
2. Штукатурка стен (не доводим до уровня стяжки 150мм).
3. Формирование штукатурным слоем ниши под установку теневого профиля i100 при помощи шаблона №7.
4. Монтаж теневого профиля i100 на жидкие гвозди (профиль стабилизируется на напольное покрытие).
5. Штукатурка участка над тeneвым профилем.
6. Шпаклевка и покраска стен и потолка.
7. Укладка керамогранита, или любого напольного покрытия не имеющее степень сжатия и расширения.
8. Монтаж плинтуса PL100 на "жидкие гвозди".

Примечание:
1. При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
2. Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный тeneвой профиль.

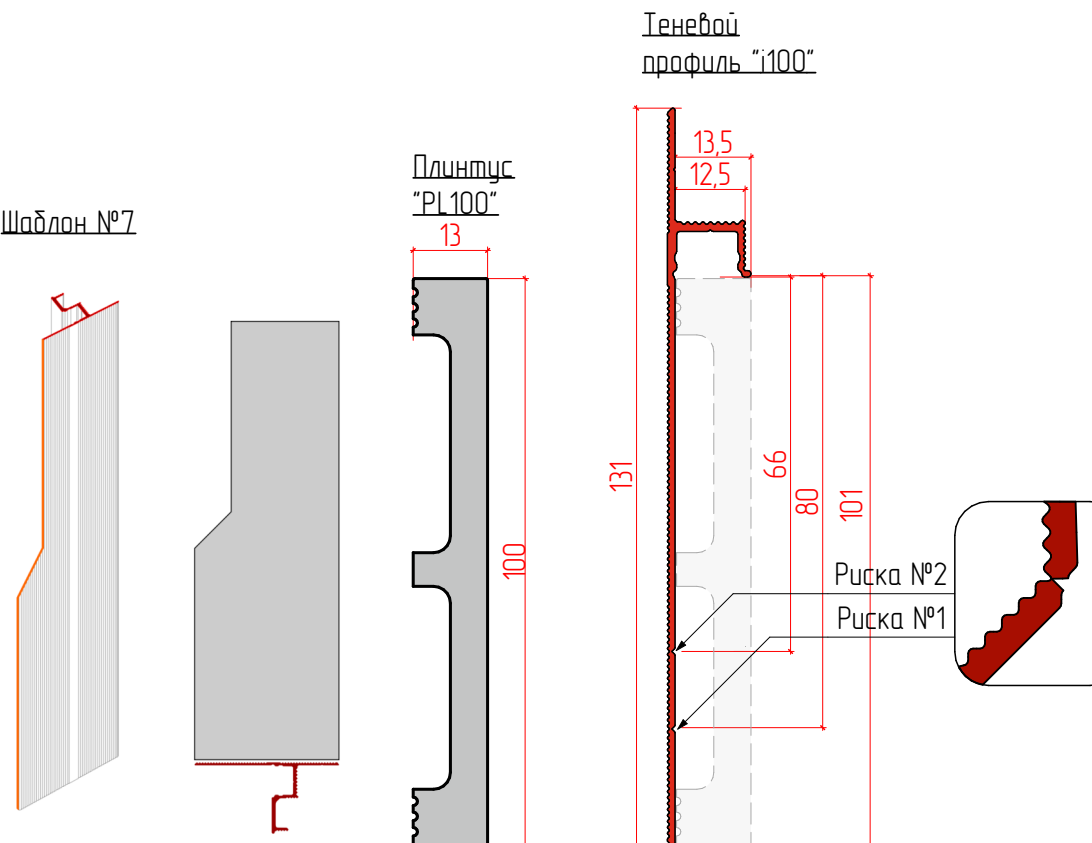

Узел №2

Скрытый плинтус "Invisible i100"
Монтаж на стену под штукатурку – примыкание к полу
Для напольных покрытий с невидимым компенсационным зазором (со степенью расширения и сжатия)
Вертикальное сечение (стена-пол)

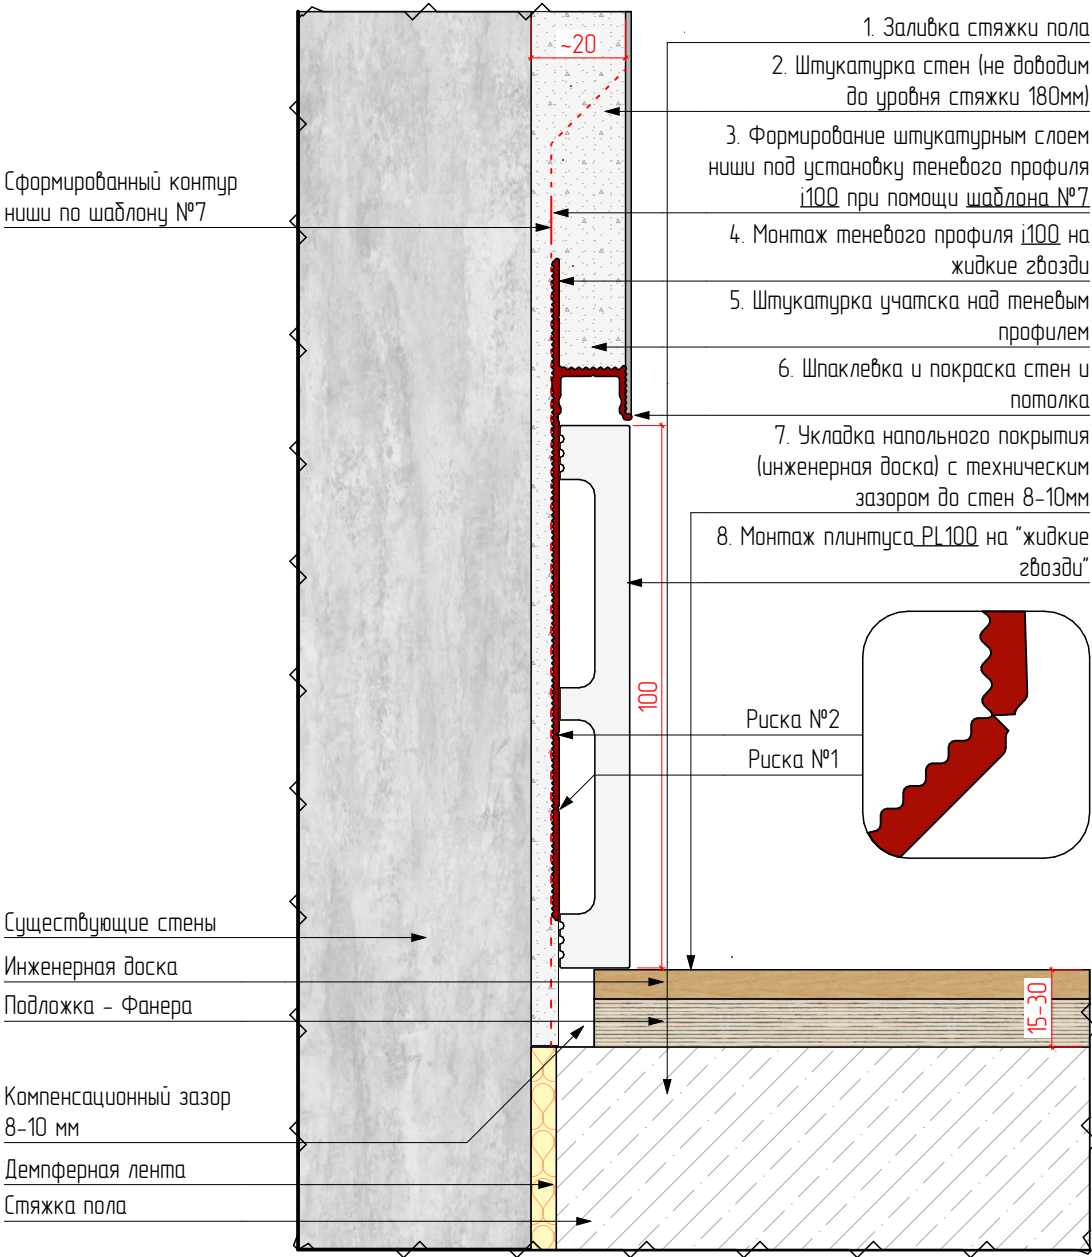


Последовательность монтажа:
1. Заливка стяжки пола.
2. Штукатурка стен (не доводим до уровня стяжки 150мм).
3. Формирование штукатурным слоем ниши под установку теневого профиля i100 при помощи шаблона №7.
4. Монтаж теневого профиля i100 на жидкие гвозди (профиль стабилизируется на напольное покрытие).
5. Штукатурка участка над тeneвым профилем.
6. Шпаклевка и покраска стен и потолка.
7. Укладка паркета или любого напольного покрытия имеющее степень сжатия и расширения (оставляем компенсационный зазор 8-10 мм).
8. Монтаж плинтуса PL100 на "жидкие гвозди".

Примечание:
1. При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
2. Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный тeneвой профиль.



Узел №3

Скрытый плинтус "Invisible i100"
Монтаж на ГКЛ перегородку в 2 слоя – примыкание к полу
Для напольных покрытий с невидимым компенсационным зазором (со степенью расширения и сжатия)
Вертикальное сечение (стена-пол)

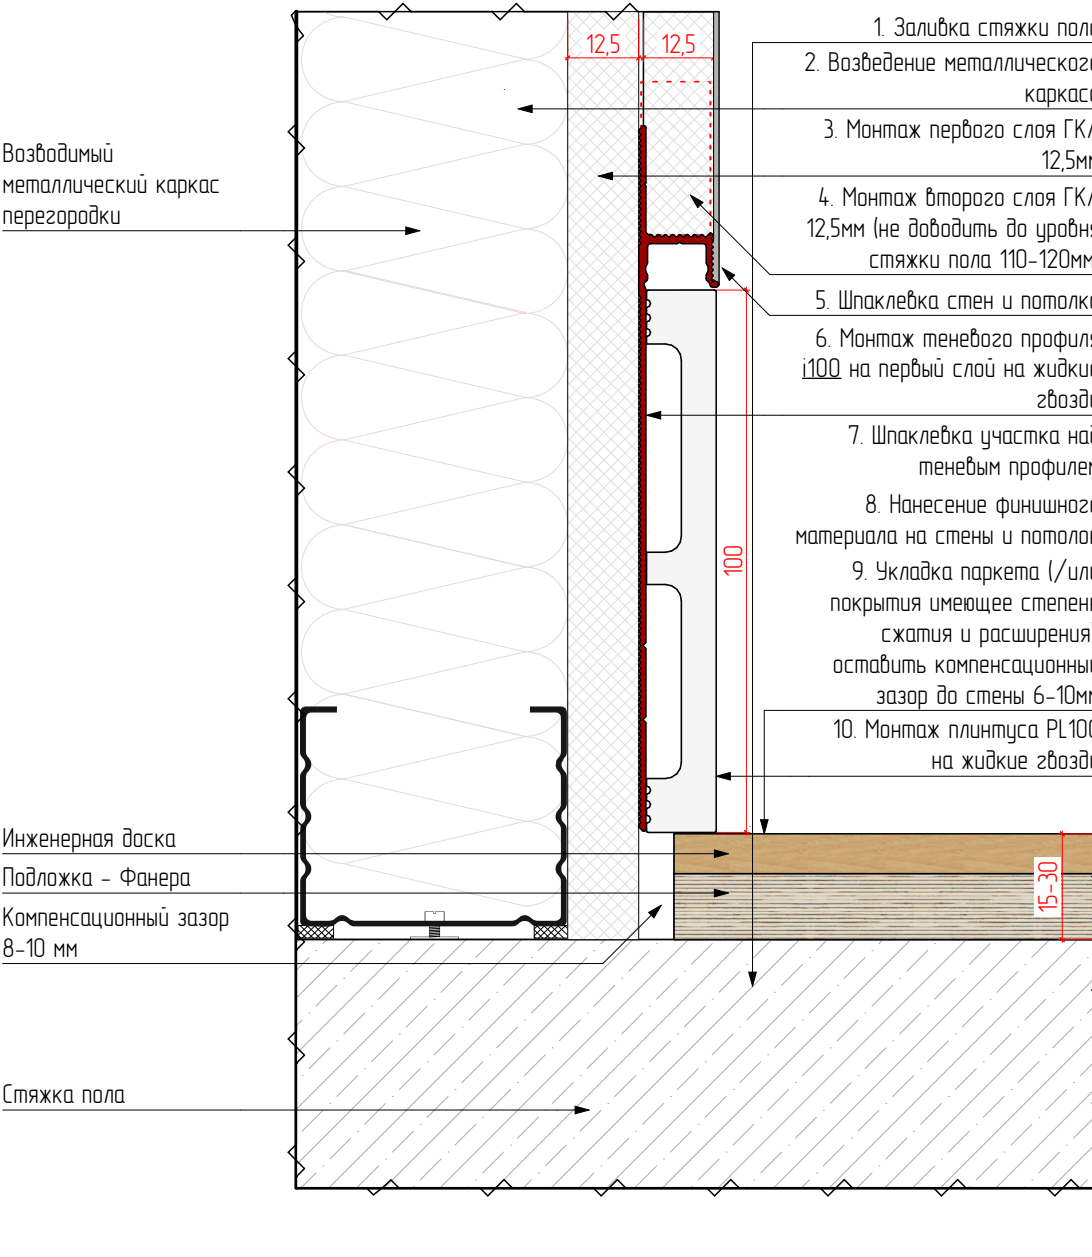

Последовательность монтажа:
1. Заливка стяжки пола.
2. Возведение металлического каркаса.
3. Монтаж одного слоя ГКЛ 12,5мм, не доводить до напольного покрытия 10-15мм.
4. Монтаж второго слоя ГКЛ 12,5мм (не до уровня стяжки – на чистовую высоту плинтуса ~110-120мм).
5. Шпаклевка стен и потолка.
6. Монтаж теневого профиля i100 на первый слой ГКЛ на жидкие гвозди.
7. Шпаклевка участка над тeneвым профилем.
8. Финишная покраска стен и потолка.
9. Укладка паркета или любого напольного покрытия имеющее степень сжатия и расширения (оставляем компенсационный зазор 6-10 мм).
10. Монтаж плинтуса PL100 на "жидкие гвозди".

Примечание:
1. При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
2. Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный тeneвой профиль.

Узлы монтажа плинтусов